

# AVIONS PIERRE ROBIN

1, Route de Troyes 21121 DAROIS-FRANCE TEL: 80 44 20 50 FAX: 80 44 20 50 TLX: 350 818 ROBIN

## BULLETIN SERVICE N°135/SERVICE BULLETIN N°135

### IMPERATIF

#### OBJET EVENTS DU RESERVOIR D'ESSENCE

**AVIONS CONCERNES**  
R2000, HR200 tous types jusqu'au N/S 249  
inclus

**DELAI D'APPLICATION**  
Dès réception du Bulletin Service

**APPROBATION DGAC**  
17.05.94

Suite à un problème d'interchangeabilité du bouchon de réservoir d'essence:

① Vérifier que le bouchon de remplissage d'essence est perforé (trou  $\phi$  2,5 visible intérieur et extérieur). S'assurer de l'efficacité en soufflant au travers.

② Si ce n'est pas le cas, vérifier si:

#### 2.1 L'avion possède une mise à l'air libre optionnelle

Tube plastique branché sous la collerette de remplissage essence côté cabine (visible par le trou de remplissage) qui débouche dans un petit carénage sous le fuselage côté gauche, dans l'alignement du volet.

#### 2.2 Dans le cas contraire

Remplacer le bouchon non perforé réf. 52.11.34.030 par le bouchon perforé réf. 52.23.07.010.

Vérifier que le réservoir n'a pas subi de déformation. Si c'est le cas, contacter le constructeur.

### MANDATORY

#### SUBJECT FUEL TANK VENT HOLE

**AIRCRAFT AFFECTED**  
R2000, HR200 all types to S/N 249  
included

**TIME OF COMPLIANCE**  
On Service Bulletin receipt

**DGAC APPROVAL**  
17.05.94

*Following a problem about interchangeability of the fuel filler cap:*

① *Ensure that the filler cap is drilled through by a 2,5 mm DIA hole. Blow it through to check efficiency.*

② *If it is not the case, verify that:*

#### 2.1 The aircraft is equipped with a fuel vent line (option)

*A vinyl piping is connected to the filler neck inside the cabin (visible through the filler neck). It ends on the bottom of the fuselage in a small fairing located in line with the LH flap.*

#### 2.2 When not equipped

*Replace the cap P/N 52.11.34.030 with drilled cap P/N 52.23.07.010.*

*Ensure that the fuel tank is not out of shape, due to vacuum. If a damage is noticed, contact the manufacturer.*